

Årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser och lekredskap

Säkerhetsbesiktning utförd av



Gulkremlagatan 39
749 45 Enköping
Org.nr 559135-2348
Telefon: 073-689 84 61
malardalenslek@icloud.com

Besiktningssman: Ulric Enkvist
Telefon: 073-689 84 61
Certifikat CPL 177:18

Besiktningsobjekt

Gällstaö lekplats

Ringvägen

Ekerö

Uppdragsgivare

Gällstaö Natur och Kulturförening

Box 53

178 21 Ekerö

E-post:

Org.nr: 815200-0538

Kontakt: Maria Agrell

Tel: 070-727 20 80

Övriga närvarande

Datum för besiktning

2020-03-05

Protokoll upprättat

2020-03-08

Översiktsbild



Information

Angivna fel i protokollet avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av felen skall detta utföras i överensstämmelse med kraven i nu gällande standard för lekredskap. § hänvisning är till standarden SS-EN 1176.

Förklaring till felklassningar i protokollet

| | |
|---------------|--|
| A-fel: | Risk för allvarlig skada alternativt Stor risk för mindre skada Normalt krävs omedelbar åtgärd. |
| B-fel: | Mindre risk för mindre skada alternativt Stor risk för liten skada Normalt bör åtgärd utföras snarast. |
| C-fel: | Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada Normalt bör åtgärd utföras vid periodiskt underhåll eller bevakas. |
| ! | Besiktningsmannens påpekande |
| | Inga fel identifierade |

Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd.

Besiktningens omfattning:

Säkerhetsbesiktning av permanent installerade lekredskap och tillhörande islagsytor samt staket, grindar och brunnar i lekområdets omedelbara närhet. Besiktning av redskap och utrustning som installerats som lekredskap även om de inte har tillverkats för detta ändamål till exempel kabeltrummor, SJ-pallar. (SS-EN 1176-1: 2017, 1 Omfattning).

För islagsyta bestående av lösfyllnadsmaterial såsom sand, grus, träspån eller bark och där intyg avseende det stötdämpande underlagets stötdämpande förmåga ej tillhandahållits gör besiktningsmannen en bedömning av ytans funktionsduglighet genom okulär kontroll och lagertjocklekskontroll med sticksond och/eller provgrävning.

Detta sker vid slumpmässigt utvalda kontrollpunkter inom lekutrustningens fallutrymme.

Kontroll sker också genom att med egenvikt provbelasta ytan för att uppskatta packningsbarhet och hårdhet.

Där gummibeläggning och gummiplattor utgör stötdämpande underlag utförs inte besiktning enligt SS-EN 1177: 2018 med HIC-provning.

Säkerhetsbesiktningen genomförd mot följande kravdokument:

Svensk Standard SS-EN 1176-1-7 och SS-EN 1176 10-11

Tillämplig lagstiftning: Plan och bygglagen (PBL.) Boverkets Byggregler (BBR.)

Ordningslagen (OL.) Produktsäkerhetslagen (PSL.)

Tillverkarens anvisningar.

Klagomål

I det fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan ni kontakta:

SERENO Certifiering AB

Box 5604

114 86 STOCKHOLM, Tel: 08 – 556 953 30

Besiktade lekredskap och lekområde

| | |
|------------|---------------------|
| Redskap 1 | Vidbyggd rutschbana |
| Redskap 2 | Gungställning |
| Redskap 3 | Gungställning |
| Redskap 4 | Klätterställning |
| Redskap 5 | Sandlåda |
| Redskap 6 | Karusell |
| Redskap 7 | Vippgunga |
| Redskap 8 | Vippgunga |
| Redskap 9 | Vidbyggd rutschbana |
| Redskap 10 | |
| Redskap 11 | |
| Redskap 12 | |
| Redskap 13 | |
| Redskap 14 | |
| Redskap 15 | |

Övergripande besiktningspunkter

- Övrigt 1 Drift och underhållsplan
Övrigt 2 Hänvisningsskylt

Övrigt 1 Drift och underhållsplan

| | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|
| Fel nummer: | Hänvisning: | Klassning: |
| | Inga fel identifierade | |
| Felbeskrivning: | | |
| | | |

Övrigt 2 Hänvisningsskylt

| | | |
|------------------------|---|-------------------|
| Fel nummer: | Hänvisning: | Klassning: |
| 2.1 | Allmänna säkerhetsåtgärder 1176-7 8.2.4 | C |
| Felbeskrivning: | | |
| 2.1 | Hänvisningsskylt för lekplatsen saknas. Informationsskylten bör innehålla adress för lekplatsen, telefonnummer till ägaren/förvaltaren av lekplatsen i händelse av fel/skadegörelse av lekredskap och telefonnummer 112 vid händelse av olycka. | |

Redskap 1

Vidbyggd rutschbana

Tillverkare: Hags

ID märkning: Finns

Produktnr: 8002136

Produktnamn: Agito Q

Fallhöjd: 2400 mm

Lättillgänglig: Nej



| Fel nr: | Hänvisning, Felbeskrivning: | Klassning: |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| Inga fel identifierade | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Redskap 2

Gungställning

Tillverkare: Hags

ID märkning: Saknas

Produktnr:

Produktnamn:

Fallhöjd: 1500 mm

Lättillgänglig:



| Fel nr: | Hänvisning, Felbeskrivning: | Klassning: |
|---|-----------------------------|------------|
| 2.1 | Märkning | 1176-2 7 C |
| <p>Gungor ska märkas enligt avsnitt 7 i SS-EN 1176-1 7.1. Redskapet ska vara märkt tydligt, varaktigt och synligt från marken med minst följande:</p> <p>a) Tillverkarens/leverantörens eller auktoriserat ombuds namn och adress; b) redskapets beteckning och tillverkningsår; och c) nummer och datum för denna Europastandard, dvs. EN 1176-1.</p> | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Redskap 3

Gungställning

Tillverkare: Hags

ID märkning: Saknas

Produktnr:

Produktnamn:

Fallhöjd: 1400 mm

Lättillgänglig:



| Fel nr: | Hänvisning, Felbeskrivning: | Klassning: |
|------------|--|---------------------|
| 3.1 | Märkning | 1176-2 7 |
| | Gungor ska märkas enligt avsnitt 7 i SS-EN 1176-1 7.1. Redskapet ska vara märkt tydligt, varaktigt och synligt från marken med minst följande: a) Tillverkarens/leverantörens eller auktoriserat ombuds namn och adress; b) redskapets beteckning och tillverkningsår; och c) nummer och datum för denna Europastandard, dvs. EN 1176-1. | C |
| 3.2 | Rutinmässigt underhåll | 1176-7 8.2.6 |
| | Påfyllning av löst fyllnadsmaterial upp till korrekt nivå under gungsitsar i dess viloläge. Markduken är framme i dagern. | C |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Redskap 3



Fel nummer 3.2

Gungställning



Fel nummer 3.2

Redskap 4

Klätterställning

Tillverkare: Hags
 ID märkning: Finns
 Produktnr: 408661
 Produktamn: Poseidon
 Fallhöjd: 1400 mm
 Lättillgänglig: Nej



| Fel nr: | Hänvisning, Felbeskrivning: | Klassning: |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| Inga fel identifierade | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Redskap 5

Sandlåda

Tillverkare: Saknas

ID märkning:

Produktnr:

Produktnamn:

Fallhöjd:

Lättillgänglig:



| Fel nr: | Hänvisning, Felbeskrivning: | Klassning: |
|--|-----------------------------|------------------|
| 5.1 | Fallutrymmets utsträckning | 1176-1 4.2.8.2.5 |
| <p>Det finns bänkar, bord och en träsarg i fallutrymmet. Såvida inte annat anges ska fallutrymmets utsträckning vara minst 1,5 m runt upphöjda delar av redskapet, mätt horisontellt och utsträckt från det vertikala projicerande planet under redskapet.</p> | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Redskap 5

Sandlåda



Fel nummer 5.1



Fel nummer 5.1

Redskap 6

Karusell

Tillverkare: Hags

ID märkning: Saknas

Produktnr:

Produktnamn:

Fallhöjd: 1000 mm

Lättillgänglig:



| Fel nr: | Hänvisning, Felbeskrivning: | Klassning: |
|---|-----------------------------|------------|
| 6.1 | Märkning | 1176-5 7 C |
| <p>Karuseller ska märkas enligt avsnitt 7 i SS-EN 1176-1 7.1. Redskapet ska vara märkt tydligt, varaktigt och synligt från marken med minst följande:</p> <p>a) Tillverkarens/leverantörens eller auktoriserat ombuds namn och adress; b) redskapets beteckning och tillverkningsår; och c) nummer och datum för denna Europastandard, dvs. EN 1176-1.</p> | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Redskap 7

Vippgunga

Tillverkare: Hags


ID märkning: Saknas

Produktnr:

Produktnamn:

Fallhöjd: <600 mm

Lättillgänglig:

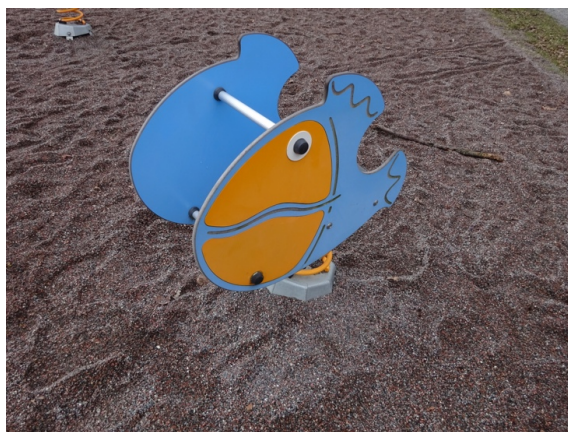

| Fel nr: | Hänvisning, Felbeskrivning: | Klassning: |
|--|-----------------------------|------------|
| 7.1 | Märkning | 1176-6 7 C |
| <p>Vippgunglek ska märkas enligt avsnitt 7 i SS-EN 1176-1 7.1. Redskapet ska vara märkt tydligt, varaktigt och synligt från marken med minst följande:</p> <p>a) Tillverkarens/leverantörens eller auktoriserat ombuds namn och adress; b) redskapets beteckning och tillverkningsår; och c) nummer och datum för denna Europastandard, dvs. EN 1176-1.</p> | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redskap 8 | Vippgunga |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

Tillverkare: Hags

ID märkning: Saknas

Produktnr:

Produktnamn:

Fallhöjd: <600 mm

Lättillgänglig:



| Fel nr: | Hänvisning, Felbeskrivning: | Klassning: |
|--|-----------------------------|-----------------|
| 8.1 | Märkning | 1176-6 7 |
| | | C |
| <p>Vippgunglek ska märkas enligt avsnitt 7 i SS-EN 1176-1 7.1. Redskapet ska vara märkt tydligt, varaktigt och synligt från marken med minst följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tillverkarens/leverantörens eller auktoriserat ombuds namn och adress; b) redskapets beteckning och tillverkningsår; och c) nummer och datum för denna Europastandard, dvs. EN 1176-1. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Redskap 9

Vidbyggd rutschbana

Tillverkare: Hags

ID märkning: Finns

Produktnr: 8012997

Produktnamn: Kolla

Fallhöjd: 1250 mm

Lättillgänglig: Ja



| Fel nr: | Hänvisning, Felbeskrivning: | Klassning: |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| Inga fel identifierade | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Mälardalens lekplatsbesiktning AB

Innehar Certifikat nr CPL177:18 utfärdat av SERENO Certifiering AB

Besiktningsman



Ulric Enkvist

Datum: 2020-03-08

Där gummibeläggning och gummiplattor utgör stötdämpande underlag är besiktningen inte utförd enligt SS-EN 1177 2018. HIC-provning.